



responsible
waterproofing

GUÍA DE INSTALACIÓN



DRY50

Soluciones de impermeabilización para zonas húmedas de interior:
vestuarios / baños / spas / duchas / zonas con humedad.

revestech®

GUÍA DE INSTALACIÓN **DRY50**

DRY50: lámina impermeabilizante para zonas húmedas de interior. Se adhiere aplicando una capa fina de cemento cola C2 S1/S2 bajo revestimientos de suelo y paredes. Constituida por una membrana de EVAC extrusionada sobre fibras de poliéster para el óptimo agarre con el cemento cola usado en su instalación como lámina adherida. Asegura una impermeabilización totalmente estanca y proporciona además efecto de barrera de vapor.

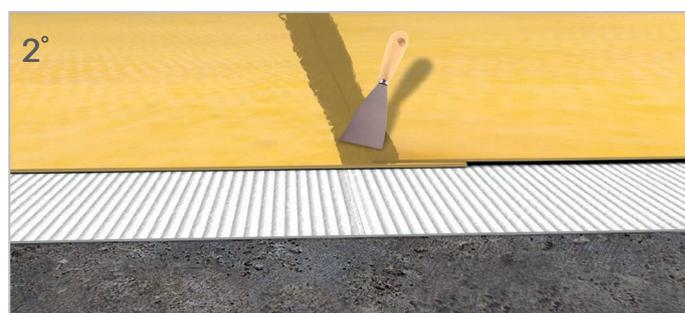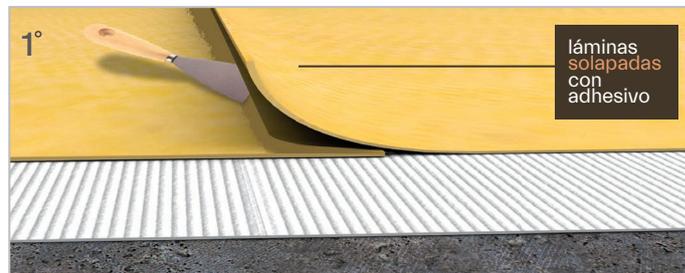

1. Limpiar bien retirando todos los residuos existentes en el soporte. Aplicar una capa fina de cemento cola C2 S1/S2 usando una llana dentada de 4 mm. Extender la lámina **DRY50** sobre el propio adhesivo, remontando un mínimo de 10 cm en la pared. Comprobar que la lámina esté bien extendida y sacar el aire que se pueda haber generado con ayuda de la llana. Formar las esquinas plegando la lámina. Para un acabado perfecto utilizar las piezas premoldeadas **DRY50 CORNERIN** y **DRY50 CORNEROUT**.

2. Realizar las uniones con adhesivo **SEALPLUS**.
- Poner una primera capa entre láminas (1°).
 - Después rematar la junta por encima con adhesivo **SEALPLUS** (2°): doble sellado.



3. Extender una capa fina de cemento cola C2 S1/S2 con la llana de 4 mm y revestir la pared con la lámina **DRY50** dejando un solape entre láminas de al menos 5 cm. Comprobar que la lámina esté bien extendida y sacar el aire que se pueda haber generado con ayuda de la llana. Sellar las uniones con **SEALPLUS** realizando un doble sellado (ver punto 2.).

4. Proceder al revestimiento de suelo y paredes.