


■ 17. Para una impermeabilización integral, recomendamos recubrir las paredes con lámina DRY50 (no incluida en el kit).
 ■ 17. We recommend to cover the walls using DRY50 membrane (not included in the pack).
 ■ 17. Pour une imperméabilisation optimale, nous recommandons d'imperméabiliser les murs avec la natte DRY50 (non incluse dans notre kit).
 ■ 17. Per una totale impermeabilizzazione, raccomandiamo anche la copertura delle pareti utilizzando lâmina DRY50 in rotolo (acquistabile a parte).
 ■ 17. Para una impermeabilización integral, recomendamos cubrir las paredes con lámina DRY50 (não incluída no kit).
 ■ 17. Se recomienda impermeabilizarea generală folosind membrana DRY50 (nu este inclusă în kit).



■ 18. Colocar la pieza de cerámica sobre el LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 18. Place the ceramic tile onto the LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 18. Placer la pièce en céramique choisie sur le linéaire LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 18. Appoggiare all'interno del LINEAL/SUMI LEVEL il pezzo ceramico di copertura.
 ■ 18. Coloque a peça de cerâmica sobre a LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 18. Se monteaaza piesa ceramica în interiorul LINEAL/SUMI LEVEL.

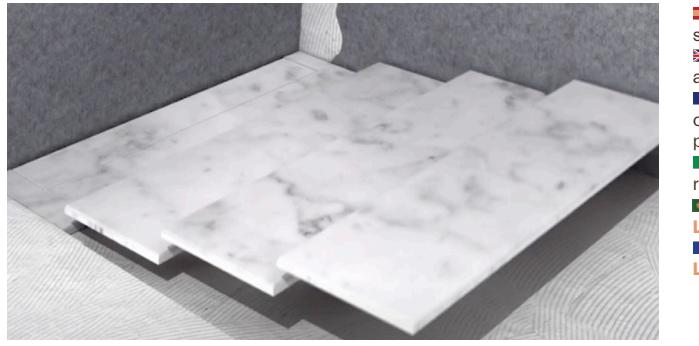

■ 19. Proceder al pavimentado del plato, comenzando desde los aleros y tomando siempre como guía la pieza del LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 19. Proceed to cover the shower area, must always start from the lineal border and taken as guide the LINEAL/SUMI LEVEL tile piece.
 ■ 19. Procéder à la mise en place du revêtement du receveur, en commençant par les ailerons en tenant toujours en compte comme guide, notre pièce du linéaire LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 19. Proseguire con il resto della posa iniziando sempre dalle dentature di riferimento del LINEAL/SUMI LEVEL.
 ■ 19. Prossiga para a pavimentação da cerâmica, partindo da LINEAL/SUMI LEVEL e tendo como guia a peça colocada sobre a base.
 ■ 19. Se monteaaza pavajul ceramic din dus, incepand de la baza LINEAL/SUMI LEVEL. Se verifica tot timpul nivelul cu piesa din interiorul LINEAL/SUMI LEVEL.




revestech®



LINEAL LEVEL



SUMI LEVEL

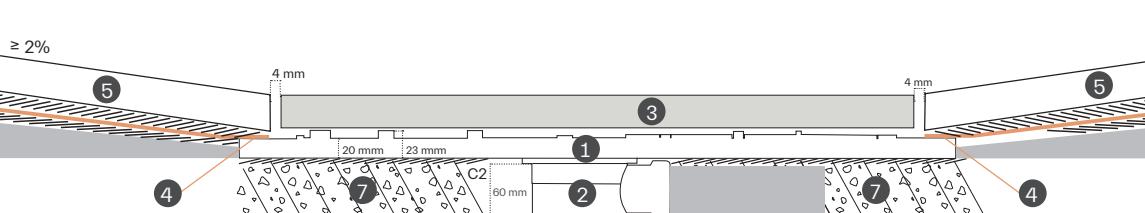

1. base level
2. sumidero
3. pieza cerámica
4. lámina DRY50
5. pavimento ducha
6. pendientes
7. soporte

1. level base
2. drain
3. ceramic part
4. sheet
DRY50
heat-sealed
5. shower floor
6. slopes
7. support

1. base level
2. sifone di scarico
3. pezzi di ceramica
4. membrana
DRY50
thermosoudée
5. revêtement
de la douche
6. inclinaisons
7. supporto

1. base level
2. ralo sifônico
3. peças cerâmica
4. tela DRY50
termoselada
5. pavimento
6. pendente
7. suporto

1. base level
2. sifon de scurgere
3. piese ceramice
4. membrana
DRY50
termosudata
5. pavimento base
de ducha
6. pendentes
7. suport



① LINEAL LEVEL




②



③



① LINEAL LEVEL

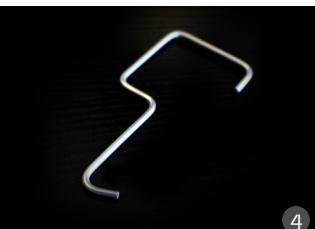

②

Incluye:
1. base level
con lámina DRY50
termosellada
2. sifone level
3. lámina DRY50
de 1,5x2 m
4. llave para limpieza

Includes:
1. level base
with DRY50
heat-sealed sheet
2. drain level
3. sheet DRY50
of 1,5x2 m
4. key for
cleaning


Inclus:
1. base lineare level avec
membrane DRY50
thermosaldée
2. siphon level
3. membrane DRY50
de 1,5x2 m
4. clé pour le
nettoyage

Inclui:
1. baza level cu
membrana DRY50
termoselada
2. sifon de
scurgere level
3. tela DRY50
de 1,5x2 m
4. cheie pentru
curatare

Incluse:
1. baza level cu
membrana DRY50
termoselada
2. sifon de
scurgere level
3. membrana DRY50
di 1,5 x 2 m
4. cheie pentru
curatare

LINEAL LEVEL / SUMI LEVEL

Indicaciones de instalación
Installation instructions
Conseils d'installation
Istruzioni di posa
Instruções de instalação
Instrucții de instalare

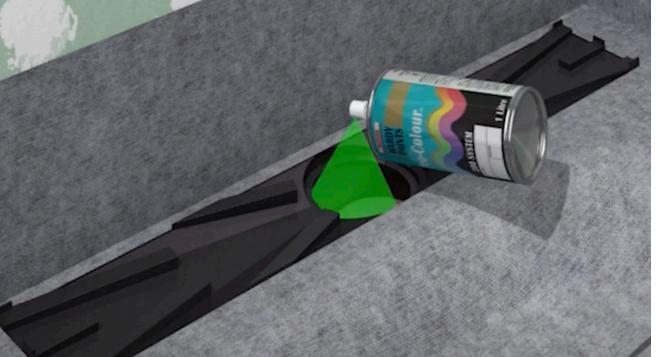

1. Plantear el **LINEAL/SUMI LEVEL** y marcar la situación exacta del sumidero.

1. Reframing the **LINEAL/SUMI LEVEL** and mark out the exact location of the drain.


1. Déployer le linéaire **LINEAL/SUMI LEVEL** et marquer l'emplacement de la bonde siphonée.

1. Preposare il **LINEAL/SUMI LEVEL** e marcarea posizione dello scarico.

1. Coloque a **LINEAL/SUMI LEVEL** na zona aplicar e marque a localização exata do sifão.

1. Positionare **LINEAL/SUMI LEVEL** si se marcheaza pozitia exacta a sifonului.

- 2. Medir para determinar la altura de instalación de la base del **LINEAL/SUMI LEVEL** siempre desde la base del sumidero.
- 2. Measure to determine the height installation of **LINEAL/SUMI LEVEL** it must always taken from the drain bottom.
- 2. Mesurer depuis la base de la bonde la hauteur a determiner pour l'installation de la base du linéaire **LINEAL/SUMI LEVEL**.
- 2. Misurare e calcolare l'altezza tra la base del **LINEAL/SUMI LEVEL** e la base dello scarico.
- 2. A medida para determinar a altura de instalação da base da **LINEAL/SUMI LEVEL** é sempre a partir da base do sifão.
- 2. Se masoara pentru a determina înaltimea de instalare a **LINEAL/SUMI LEVEL** având ca bază sifonul.

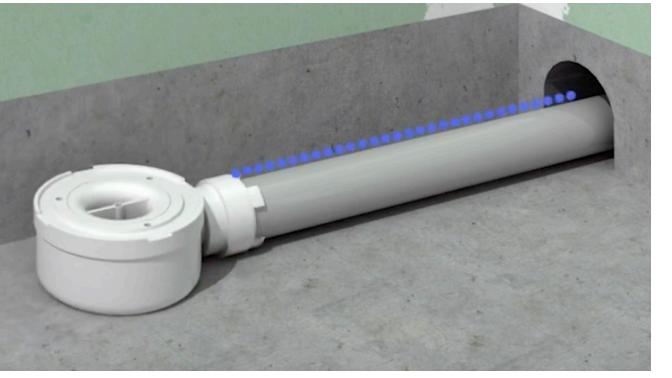

- 3. Conectar el sumidero, la tubería deberá tener una pendiente $\geq 2\%$. Comprobar la correcta evacuación. Rellenar con base de mortero, teniendo en cuenta los niveles de altura tomados y dejando suficiente holgura para ajustar el sumidero.
- 3. Connecting the drain hole, the pipework must have a slope of $\geq 2\%$. Check that the water drains away properly. Fill with mortar base, note that the height level taken previously and leaving enough space which permit to fit the drain.
- 3. Connecter la bonde siphoïde. L'évacuation de la tuyauterie devra avoir une pente de 2% . Vérifier l'évacuation. Remplir avec la base de mortier, en tenant en compte la hauteur mesurée et en laissant un jeu suffisant pour ajuster la bonde.
- 3. Connetter il sifone allo scarico. Per una corretta evacuazione, il tubo dello scarico dovrà avere una pendenza $\geq 2\%$. Preencher com cimento, tendo em conta os níveis de altura, previamente marcados, e deixando folga suficiente para ajustar a válvula.
- 3. Conectar o sumidouro. A tubagem deverá ter uma inclinação $\geq 2\%$. Verifique o correto escoamento. Preencher com cimento, tendo em conta os níveis de altura, previamente marcados, e deixando folga suficiente para ajustar a válvula.
- 3. Se conecteaza sifonul de scurgere. Tubulatura trebuie sa aiba o pantă de surgere $\geq 2\%$. Se verifica ca evacuarea sa fie corecta.
Se toarna sapa din mortar, pana la nivelul marcat , lasand suficient spatiu pentru ajustarea si conectarea sifonului.



4 Crear un cordón de adhesivo RevestechFlex en todo el interior de la junta tipo labial.

4 Create a RevestechFlex adhesive cord all over the inside of the joint.

I Appliquer un cordon de colle RevestechFlex tout autour de l'intérieur du joint à lèvres.

I Estrudere un cordolo di adesivo RevestechFlex all'interno della guarnizione.

C Criar, em torno da parte interior da junta labial, um cordão de adesivo RevestechFlex.

I Aplicati un cordon de adeziv RevestechFlex pe toata zona interioare a garniturii.

5 Sellar a la salida de la base Level presionando para repartir el adhesivo. Asegurar que la parte más gruesa de la junta queda hacia abajo. NO ESPERAR A QUE SEQUE PARA EL SIGUIENTE PASO.


5 Seal at the exit of the Level base by pressing to distribute the adhesive. Ensure that the thickest part of the joint faces downwards. DO NOT WAIT FOR IT TO DRY FOR THE NEXT STEP.

I Scellez à la sortie de la base Level en appuyant pour étaler l'adhésif. Veillez à ce que la partie la plus épaisse du joint soit orientée vers le bas. NE PAS ATTENDRE LE SECHAGE POUR PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE.

I Sigillare all'uscita della base Level, premendo per distribuire l'adesivo. Assicurarsi che la guarnizione sia disposta correttamente (la parte più spessa deve essere rivolta verso il basso). PROSEGUIRE NELLA POSA SENZA ATTENDERE L'ASCIUGATURA DEL SIGILLANTE.


C Selar à saída da base Level, pressionando para espalhar o adesivo. Certifique-se de que a parte mais grossa da junta está virada para baixo. NÃO ESPERE PELA SECAGEM PARA PASSAR AO PASSO SEGUINTE.

I Sigilați la ieșirea din baza Level, apăsând pentru a distribui adezivul . Asigura-te ca parțea cea mai groasă a garniturii este orientată în jos. NU AȘTEPTAȚI SĂ SE USUCE PENTRU URMATORUL PAS.

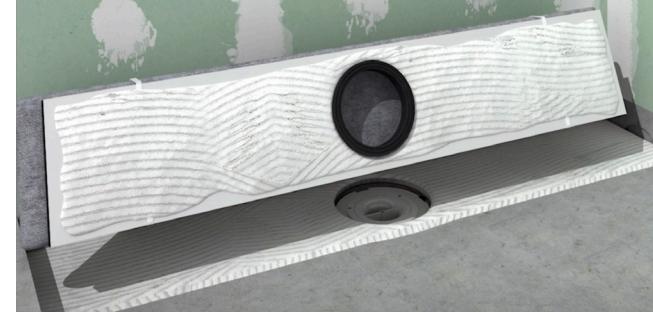


- Crear cordón de RevestechFlex a lo largo del perímetro de la parte inferior de la cazoleta.
- Create RevestechFlex cord along the perimeter of the top of the drain.
- Appliquer un cordon de RevestechFlex le long du périmètre de la partie inférieure de la bonde.
- Sulla parte superiore dello scarico estrudere per tutto il perimetro una linea di RevestechFlex.
- Criar um cordão de RevestechFlex em todo o perímetro da parte inferior do copo do ralo.
- Creați un cordon de RevestechFlex de-a lungul perimetrelui superior al culului.

- 7. Una vez fraguado el mortero, aplicar cemento cola clase C2 realizando un doble encolado sobre el soporte y el reverso de la base del **LINEAL/SUMI LEVEL**.
- 7. Once the mortar has set, apply thin layer C2 tile adhesive on top of it, as well as the back of the lineal tray **LINEAL/SUMI LEVEL** (double glue).
- 7. Une fois le mortier sec, appliquer un ciment colle C2 flexible sur la base du mortier ainsi que sur le verso de notre base **LINEAL/SUMI LEVEL** (double collage).
- 7. Quando il cemento avrà fatto presa, applicare in doppio incollaggio, uno strato di adesivo cementizio C2 (sul supporto e sotto il **LINEAL/SUMI LEVEL**).
- 7. Uma vez fixada a argamassa, aplique cimento cola classe C2 com dupla colagem na base da **LINEAL/SUMI LEVEL**.
- 7. Dupa uscarea mortarului, cu adeziv tip C2 (dubla aplicare) se monteaza baza **LINEAL/SUMI LEVEL**.

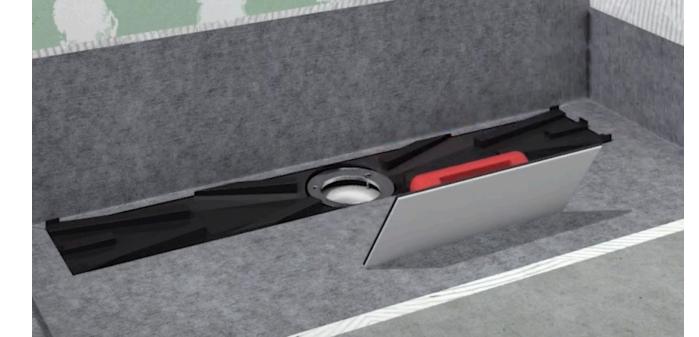


- 11. Adherir con cemento cola clase C2 sobre encuentros y pendientes la banda **DRY50** termosellada al **LINEAL/SUMI LEVEL**.
- 11. Install the **DRY50** thermo-sealed band onto joints and slopes using C2 tile adhesive.
- 11. Coller à l'aide du ciment colle C2 flexible les points de rencontre, ainsi que les inclinaisons, la bande **DRY50** thermosoudé au linéaire **LINEAL/SUMI LEVEL**.
- 11. Incollare le bande con adesivo cementizio C2 al massetto pendenzianto.
- 11. Aplique o cimento cola de classe C2 nas juntas e pendentes na lâmina **DRY50** vulcanizada da **LINEAL/SUMI LEVEL**.
- 11. Se monteaza cu adeziv tip C2, banda **DRY50** termosusdata la **LINEAL/SUMI LEVEL**.

- 12. Comprobar que la lámina esté bien extendida y sacar el aire que se pueda haber generado con ayuda de la llana.
- 12. Check that the membrane is well extended, the air bubbles must be removed using the trowel.
- 12. Vérifier que la natte soit bien étendue et à l'aide d'une truelle ou d'une taloche marouflier pour retirer l'air restant.
- 12. Utilizzando una spatola verificare la perfetta adesione della banda ed eliminare eventuali grinze e bolle d'aria.
- 12. Verifique se a lámina está bem estendida e remova o ar que possa ter sido gerado com a ajuda da espátula.
- 12. Se verifica ca membrana este bine intinsa, eliminand buile de aer care se pot forma, cu ajutorul unei gletiere din plastic.

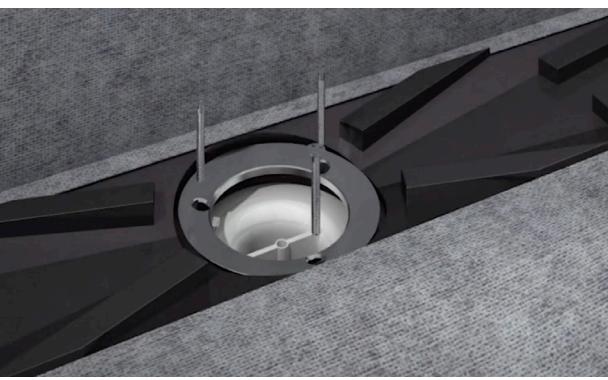

Colocar el aro metálico, insertar los tornillos y atornillar hasta sellar totalmente el aro a la salida del plato. Comprobar que la base del **LINEAL/SUMI LEVEL** totalmente a nivel. Recoger la lámina antes de formar las pendientes.
Place the metal ring, insert the screws and screw until the ring is completely sealed at the exit of the level base. Check that the **LINEAL/SUMI LEVEL** is level. Fold the sheet before make the slopes.
Installez l'anneau métallique, insérez les vis et visser-les jusqu'à ce que l'anneau soit bien fixé. Vérifier que la base du linéaire **LINEAL/SUMI LEVEL** est parfaitement à niveau. Replier la nappe imperméabilisante avant de faire les pentes.
Posizionare la guarnizione metallica, inserire le viti ed avvitare fino alla completa tenuta della guarnizione. Verificare che la base del **LINEAL/SUMI LEVEL** sia perfettamente posizionata a bolla. Di seguito, ripiegare la lamina per poter successivamente operare al meglio.
Aperte o sifão e verifique se a base **LINEAL/SUMI LEVEL** está completamente nivelada. Recolha a lamina antes de realizar as pendentes.
Puneti înelul metalic, introduceți suruburile și însurubați până când inelul este complet etanș . Si se verifica ca baza **LINEAL/SUMI LEVEL** sa fie perfecta. Se impacheteaza membrana înainte de formarea pantelor de scurgere.

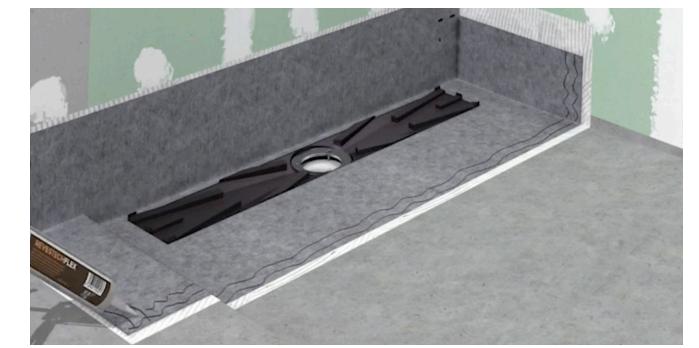

 13. Formar las esquinas plegando la lámina. Aplicar RevestechFlex para pegar el pliegue .

 13. Form the corners by folding the sheet. Apply RevestechFlex adhesive between and over the membranes.

 13. Former les angles en pliant la natte. Appliquer le RevestechFlex pour coller le plis des angles.

 13. Realizzare gli angoli piegando, incollando e sigillando la lamina sempre con adesivo RevestechFlex .

 13. Para formar os cantos sobreponha a lámina. Aplique RevestechFlex para colar a dobra e selar.

 13. Formarea colțului se face prin plierea membranei. Pliul se lipeste in imediata urma plierei RevestechFlex .

■ 14. Aplicar un cordón de adhesivo RevestechFlex antes de solapar la lámina del resto de la ducha.

■ 14. Apply a bead of RevestechFlex adhesive before overlapping the membrane with the rest of the shower.

■ 14. Appliquer un cordon de colle RevestechFlex avant de faire chevaucher la membrane pour étanchéifier le reste de la douche.

■ 14. Estrudere un cordone di sigillante RevestechFlex prima di sovrapporre la lamina con il resto della doccia.

■ 14. Aplicar um cordão de adesivo RevestechFlex antes de sobrepor a lâmina, do resto, do duche.

■ 14. Aplicați un cordon de adeziv RevestechFlex înainte de a suprapune membrana din restul dușului.



Realizar las pendientes. La parte plana del alero del **LINEAL/SUMI LEVEL** termina su punto de inicio.

Make the slopes. The flat part of the **LINEAL/SUMI LEVEL** border determine the start point.


Faire les pentes. La partie plane de l'aileron de la natte du bordure **LINEAL/SUMI LEVEL** détermine le point de commencement.

Realizzare le pendenze, tenendo come riferimento di partenza il bordo o del **LINEAL/SUMI LEVEL**.

Execute as pendentes a parte plana da **LINEAL/SUMI LEVEL** determina ponto de partida.

Construști pantele de scurgere. Partea plată a marginii **LINEAL/SUMI LEVEL** termină punctul de pornire.

- 10. Una vez fraguado el mortero, comprobar de nuevo que todos los niveles sean correctos.
■ 10. Once the slopes have set, check again that all levels are right.
■ 10. Une fois le mortier de ciment sec, vérifier à nouveau les niveaux.
■ 10. Rriverificare che tutti i livelli e le pendenze siano corretti.
■ 10. Uma vez que a argamassa tenha sido ajustada, verifique novamente se todos os níveis estão corretos.
■ 10. Formarea pantelor de scurgere. Partea plană a bazei **LINEAL/SUMI LEVEL** determină punctul de începere a pantei.

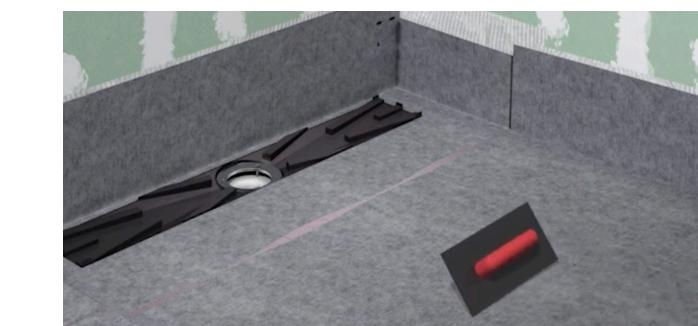

- 16. Comprobar que la lámina esté bien extendida y sacar el aire que se pueda haber generado con ayuda de la llana.
- 16. Check that the membrane is well extended, the air bubbles must be removed using the trowel.
- 16. Vérifier que la natte soit bien étendue et à l'aide d'une truelle ou d'une taloche maroufler pour retirer l'air restant.
- 16. Utilizzando una spatola verificare la perfetta adesione della lamina ed eliminare eventuali grinze e bolle d'aria.
- 16. Verifique se a lámina está bem estendida e remova o ar que possa ter sido gerado com a ajuda da espátula.
- 16. Se verifica ca membrana este bine intinsa, eliminand buile de aer care se pot forma, cu ajutorul unei gletiere din plastic.

- 15. Recubrir el suelo de la ducha con cemento cola C2 y adherir la lámina **DRY50** incluida en el kit.
- 15. Spread C2 tile adhesive onto the shower floor, after that install the **DRY50** membrane piece (included in the pack)
- 15. Recouvrir le sol de la salle de bain avec le ciment colle C2 utilisé et coller la natte **DRY50** inclue dans notre kit.
- 15. Ricoprire il resto della superficie doccia con la lamina **DRY50** inclusa nel kit.
- 15. Cubra o pavimento do chuveiro com cimento cola C2 e cole a folha **DRY50** incluída no kit.
- 15. Se aplica adeziv tip C2 pe toata zona dusului si se lipeste membrana **DRY50** inclusa in kit.